


PROCEDIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO REPARO RPST350 NO PRODUTO ST350

1. Colocar o Super tweeter com a base para cima em uma superfície plana e limpa.
2. Girar a base no sentido anti-horário até desencaixar a base.
3. Desaparafusar os quatro parafusos do reparo.
4. Desencaixar do conjunto magnético, o reparo defeituoso.
5. Limpar o entre-ferro (gap) do conjunto magnético utilizando pedaços de fita crepe dobrada com o lado adesivado para fora. Repetir esta operação até que o entre-ferro esteja completamente limpo.
6. Encaixar o novo reparo no conjunto magnético observando que os furos de fixação do mesmo coincidam com os furos de fixação do conjunto magnético.
7. Aparafusar os 4 parafusos de fixação. O aperto final dos parafusos deve ser em sistema cruzado (dois a dois, opostamente).
8. Posicionar a base sobre o conjunto magnético e girar no sentido horário até o encaixe final, observando que o borne vermelho deve ficar à esquerda da marca Selenium.

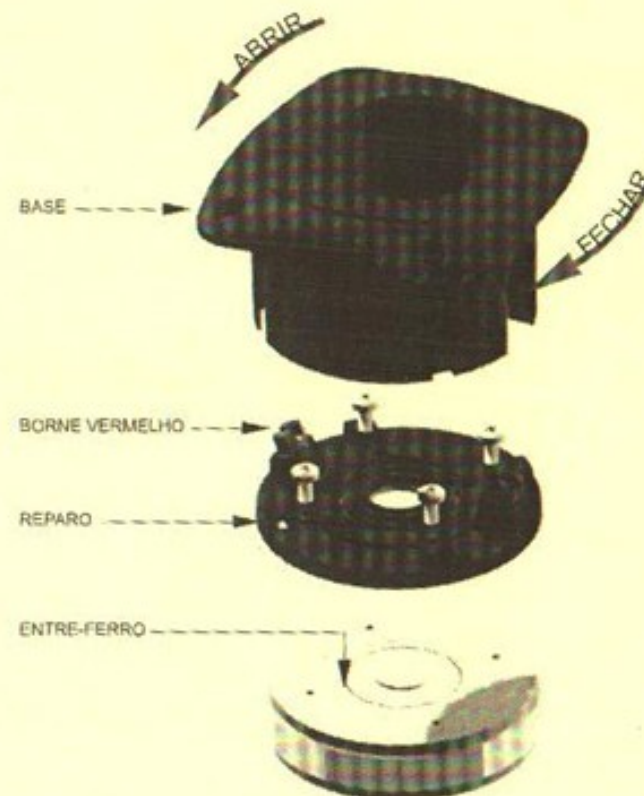

A exposição a níveis de ruído além dos limites de tolerância especificados pela Norma Brasileira NR 15 - Anexo 1*, pode causar perdas ou danos auditivos. A Selenium não se responsabiliza pelo uso indevido de seus produtos. (*Portaria 3214 / 78).